


## Bedienungsanleitung

Tauchfühler  
0600 1002-10

---

### B+B Thermo-Technik GmbH


Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen  
Tel. +49 771 83160, Fax +49 771 831650  
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

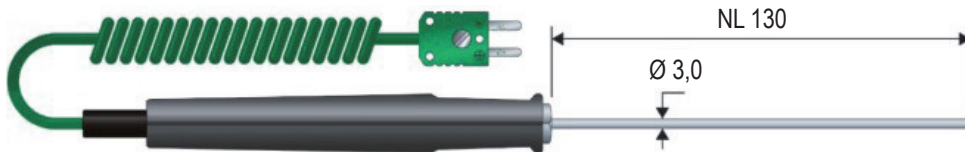

1. Tauchfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Tauchfühlers -50°C bis +1150°C

## Operating Instruction

Immersion Probe  
0600 1002-10

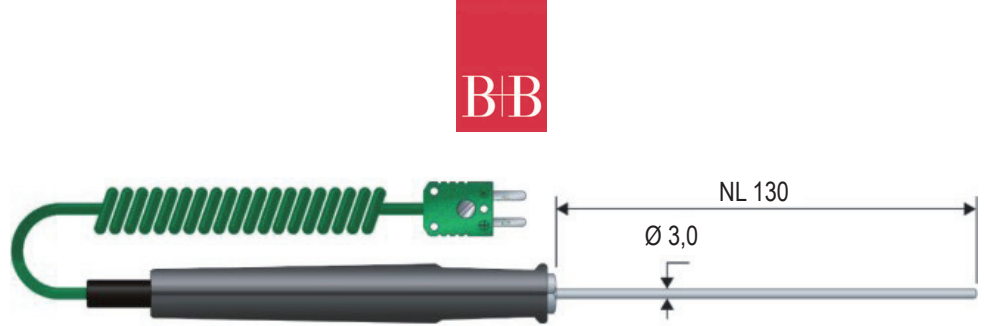

1. Plug in the Immersion Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Immersion Probe  $-50^{\circ}\text{C} \dots +1150^{\circ}\text{C}$   
( $-58^{\circ}\text{F} \dots +2102^{\circ}\text{F}$ )

---

**B+B Thermo-Technik GmbH**

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen  
Phone +49 771 83160, Fax +49 771 831650  
info@bubthermo.de, www.bubthermo.com

---

www.bubthermo.com